

Rapport

Arbeid utført deres på PK150002, sn510005498

Kunde:	Dato:	Ordrenr.:	Side:
Kystverket OV Bøkfjord	19.08- 23.08.2024	331317	

Spesifikasjon av utførte rep./ utbedring/ utskifting.

Oversender som avtalt rapport etter utført arbeid på deres dekkskran, PK150002.

Vi har demontert alle utskyt og pakket disse om. Dette innebærer at alle glideplater er byttet både nede og oppe på utskytene. Samt at alle sekvensventiler er byttet, montert og justert nye sideshims. De sideshimsene på vippearmen er ikke byttet da disse ikke var sendt med i servicekassen.

Under demontering at utskytene ble det oppdaget sprekker i sylinder festene på utskyt nr2og3. Disse ble sendt til Båt og byggstål i Tromsø for å bli sveist opp etter prosedyre ifra Palfinger.

Det ble også oppdaget sprekk i bakkant på utskyt nr5. Dette ble levert inn for videre sprekk undersøkelse. Sprekken går noen cm inn i utskytet. Dette lar seg ikke sveise, da det er en bærende konstruksjon. Vi blir enige om å montere utskytet for så å bestille opp ett nytt. Dette blir byttet i desember.

Da det er en omfattende jobb å sveise utskytene. Rakk dessverre ikke tiden til for å bytte bolt nr5. Denne blir også byttet i desember.

Vi har montert 1 til 1 sentralsmøring på boltene til kranen.

KIS bestiller opp nytt utskyt, samt ett rør som også anbefales å bytte.

Legger ved noen bilder.





Vennlig hilsen

Jørgen Næss
Krantekniker

Mobil: 469 25 987
jorgen.nass@kis.no



KIS NORD AS, Avd. Tromsø
Evjerveien 100, 9024 Tomasjord
Tlf.: 77 67 57 88 | Mobil: 488 69 857
www.kis.no