

6554145

NAF Test Eierskifte

Testdato
24.09.2026

Kunde

Navn
Medlemsnummer
Adresse
Postnummer og -sted
Telefon
E-post



Kjøretøy

Bilmerke	Chevrolet	Motorstørrelse	5327 cm ³
Modell	TAHOE LT	Motoreffekt	220 kW
Type	K15706	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SU11239	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	1GNEK13T95J117192	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	154718	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2005
		Registrert første gang	10.02.2005
		Frist for neste EU kontroll	14.06.2027




Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/ drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.




6554145

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
10.10	Vindusvisker, spyler.	* lekkasje til bakrutevisker- lekker inn i bagasjerommet på høyre side	
14.2	Setevarmer.	Setevarme virker ikke:	Venstre fremre pute, Venstre fremre rygg
20.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
25.12	Unormal lyd.	* Ulyd fra hjuloppheng/drivverk foran ved kjøring i sving	
33.1	Panser.	Rust / skade på innside av panser	
36.7	Lykter/lys - virkemåte.	Feil lysjustering:	Venstre nærllys, Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
37.1	Lykter/lys - tilstand.	Løs lykt:	Høyre nærllys
37.3		Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
38.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side
47.11	Dører.	* Lakkgnag innside av dører	
54.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	Venstre bak
59.1	Varseltrekant.	Mangler.	
60.1	Refleksvest.	Refleksvest mangler	
64.9	Lakk / karosseri utvendig.	Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
64.17		* Skadet deksel på venstre stigtrinn	
65.4	Vognbunn/understell.	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre bak, Venstre bak
68.1	Differensial.	Oljelekkasje:	Fremre differensial
71.2	Bremserør.	Rustskade på bremserør:	Venstre foran, Høyre foran
84.1	Styrestag/ledd.	Slakk i styreledd:	Venstre indre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.9	Service/Dokumentasjon.	* Servicebok mangler	
13.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
19.8	Taktrekk.	* Spesielttilpasset varebil	
35.7	Feilkodeutlesing.	* Lest av OBD - ok	
43.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
43.9		Liten oljelekkasje	
49.7	Døråpning.	Mindre rustdannelse	Venstre bakdør
50.8	Dørtrekk.	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør
53.7	Fører sete.	Slitasje/sprekker på sete	
61.8	Laste-/bagasjerom.	Forventet bruksslitasje	
62.7	Bagasjeromstildekning/rollo	* Treg retur på Rollo	
64.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse riper/småskader i lakken, anses som normal slitasje for bilens alder og kjørelengde	
64.20		Diverse småbulker/lakkriper	
64.21		Diverse steinsprut/lakksår	
64.22		Diverse lakkrust	Tak
64.31		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Venstre fordør
64.34		Bilen er delvis omlakkert:	Bakluke, Se bilde, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør

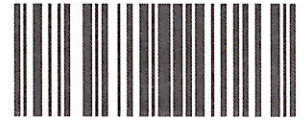

6554145

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
64.36		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
64.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
66.9	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	Korrosjon/rustdannelse	
81.10	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Aviloo batterikontroll ikke kompatibel

Maks hastighet ved prøvekjøring 75 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 11 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6554145

Generell informasjon.

- 1 - Skilter.
- 2 - Sentrallås/nøkler.
- 3 - Service/Dokumentasjon.

Interiør.

- 4 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 5 - Varsellamper/ meldinger.
- 6 - Brems pedal.
- 7 - Bremskraftforsterker.
- 8 - Instrumenter.
- 9 - Dashbord /midtkonsoll.
- 10 - Vindusvisker, spyler.
- 12 - Lyd / lyssignaler.
- 13 - Glassruter.
- 14 - Setevarmer.
- 15 - Innvendig speil.
- 16 - Utvendig speil.
- 17 - Solskjerm.
- 19 - Taktrekk.
- 20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 22 - Interiør generelt.

Prøvekjøring.

- 23 - Motor virkemåte.
- 24 - Kjøreegenskaper.
- 25 - Unormal lyd.
- 26 - Girkasse. (automatisk)
- 29 - Parkeringsbrems.
- 30 - Bremsvirkning.
- 31 - Avgassanalyse. (Bensin)

Motor.

- 33 - Panser.
- 34 - Understellsnummer.
- 35 - Feilkodeutlesing.
- 36 - Lykter/lys - virkemåte.
- 37 - Lykter/lys - tilstand.
- 38 - Oppvarmet rute/speil.
- 39 - Bremsvæske.
- 40 - Kjølesystem.
- 41 - Batteri 12 volt.
- 42 - Oljenivå motor.

Motor.

- ✓ 43 - Utvendig tilstand motor.
- ✓ 44 - Motorfester.
- 45 - Registerreim.
- 46 - Drivreim generator.

Karosseri.

- ✓ 47 - Dører.
- ✓ 48 - Elektrisk vindusheis.
- ✓ 49 - Døråpning.
- ✓ 50 - Dørtrekk.
- ✓ 51 - Bilbelte.
- R 52 - Gulvmatter/-teppe.
- ✓ 53 - Førersete.
- 54 - Bakseter.
- R 55 - Passasjerseater.
- ✓ 58 - Tilhengerfeste.
- ✓ 59 - Varseltrekant.
- ✓ 60 - Refleksvest.
- 61 - Laste-/bagasjerom.
- R 62 - Bagasjeromstildekning/rollo
- ✓ 63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.
- 64 - Lakk / karosseri utvendig.

Underside.

- ✓ 65 - Vognbunn/understell.
- R 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.
- ✓ 67 - Stabilisator.
- ✓ 68 - Differensial.
- ✓ 69 - Drivaksler.
- ✓ 71 - Bremsesør.
- 72 - Bremseslanger.
- 73 - Bremsbelegg innvendig.
- R 74 - Bremseskiver innvendig.
- ✓ 75 - Parkbrems.
- 76 - Støtdempere.
- R 77 - Drivstofftank, rør, slange.
- R 80 - Mellomaksel.
- R 81 - Eksosanlegg.
- ✓ 82 - Travers.
- ✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.
- ✓ 84 - Styrestag/ledd.



6554145

Underside.

85 - Styresnekke, tannstang.



86 - Fjærer / fjærbein.



Hjul, dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig



88 - Hjullager.



89 - Dekk.



90 - Felg.





6554145

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	44 °C
30.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	350,00
30.2		Bremsevirkning, HF	340,00
30.3		Bremsevirkning, VB	340,00
30.4		Bremsevirkning, HB	330,00
31.1	Avgassanalyse. (Bensin)	CO	0,00 %
31.2		CO2	15,80 %
31.3		HC	28,00 ppm
31.4		O2	0,30 %
31.5		CO ved forhøyet tomgang	0,10 %
31.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	225 °C
40.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
41.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
41.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	730 ampere
41.3		Målt kaldstart-kapasitet:	465 ampere
45	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
89.2		Mønsterdybde VF	8,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,20 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,30 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,10 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



6554145

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming– vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.



6554145


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt

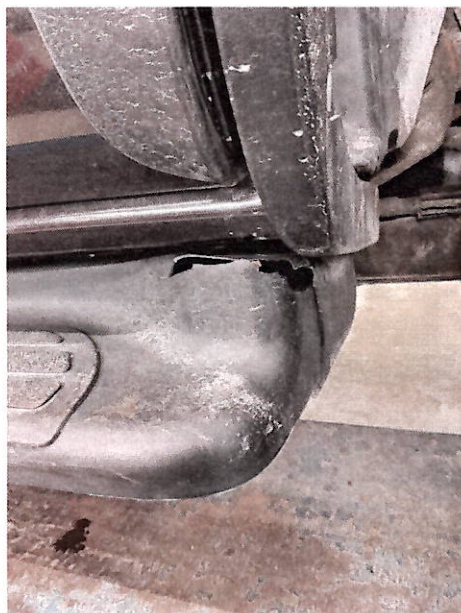

3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



6554145

Bilder og vedlegg



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt

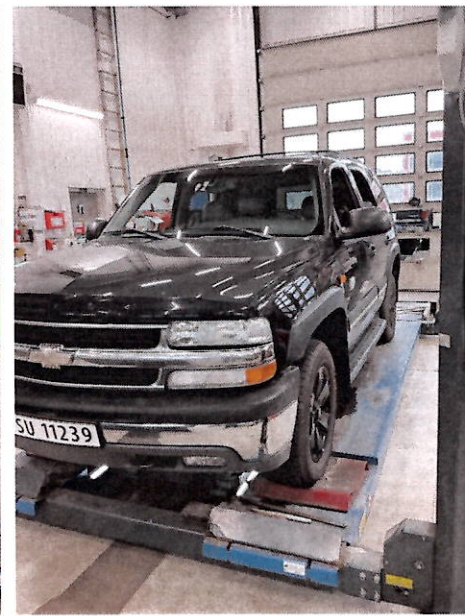

12. Generelt

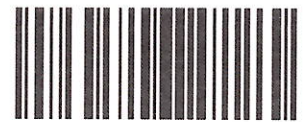

6554145

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Bakseter.

R



6554145


Bilder og vedlegg



19. Differensial.



R 20. Dører.

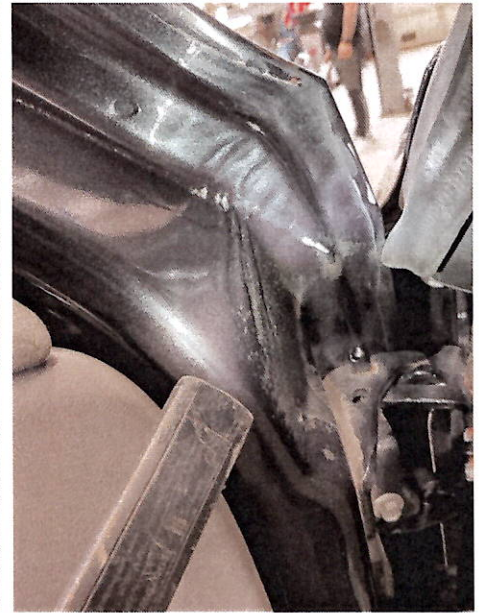

R 21. Dører.


R



22. Dører.



R 23. Dører.

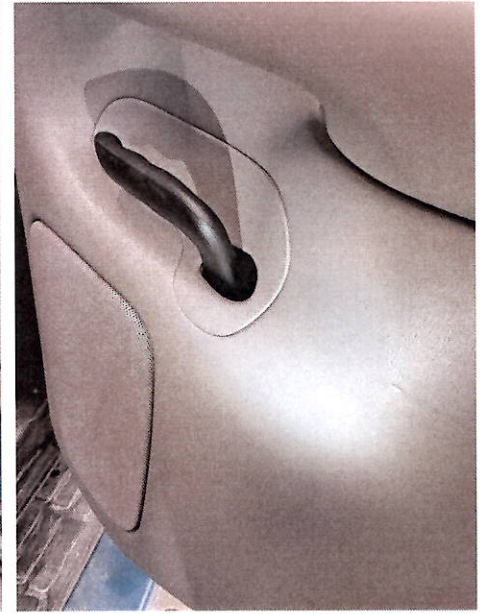

R 24. Dørtrekk.

O




6554145

Bilder og vedlegg



25. Førersete.

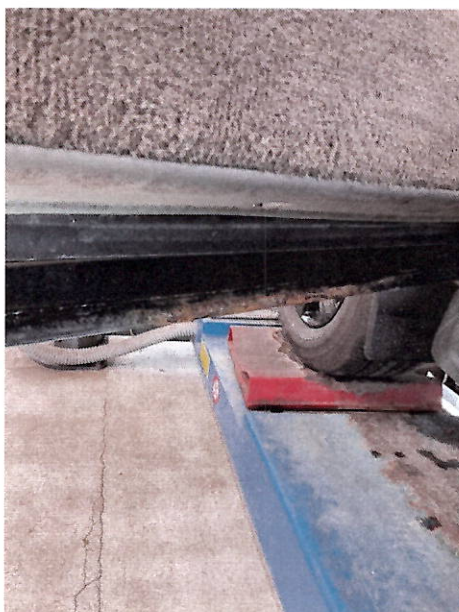

☐ 26. Lakk / karosseri utvendig.



☒ 27. Lakk / karosseri utvendig.

☐



28. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 29. Lakk / karosseri utvendig.



☒ 30. Lakk / karosseri utvendig.

☒



6554145

Bilder og vedlegg



31. Lakk / karosseri utvendig.



O 32. Lakk / karosseri utvendig.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.

O



34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.



O 36. Lykter/lys - tilstand.

R



6554145

Bilder og vedlegg



37. Lykter/lys - tilstand.



R 38. Panser.



R 39. Taktrekk.

O



40. Utvendig tilstand motor.




O 41. Utvendig tilstand motor.

O



42. Vognbunn/understell.

R

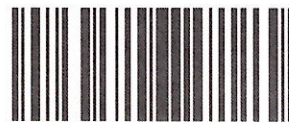

6554145

Bilder og vedlegg



43. Vognbunn/understell.

R

