




FORD KUGA / DM2 140 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 14.10.2026




CHASSISNR: WF0RXXGCDBP31474

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 15.06.2027

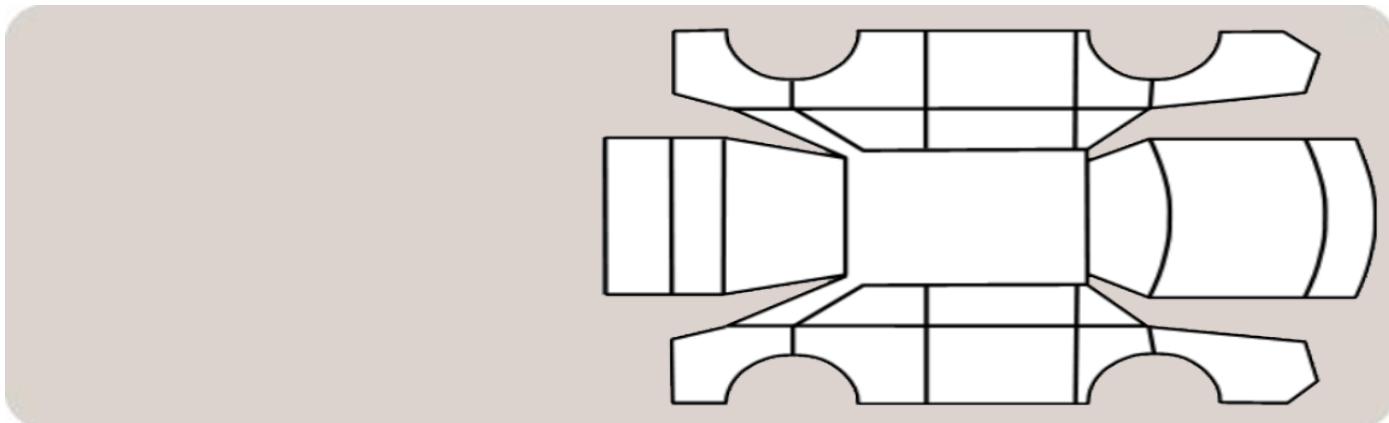

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side

IDENTITET 🔍	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER 🔍	GIR OG DRIVLINJE 🔍
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Mangler servicedokumentasjon.
1.2	Nøkler	Mangler til takstativ.
Assistentsystemer og diagnose		
2.1	Systemfunksjoner	Varsellampe lyser. Service
2.2	Systemfunksjoner	Varsellampe lyser. Lite batteri i nøkkel
2.3	Diagnose	Se diagnosetest.
2.4	Prøvekjøring	Vibrasjon under kjøring.
2.5	Prøvekjøring	Ulyd ved akselerasjon .
2.6	Prøvekjøring	Øvrige feil. Eksoslukt i kupe under prøvekjøring Andre lukter under prøvekjøring.
Eksteriør		
3.1	Dører -	Hengsler defekt/slitt. venstre foran
3.2	Bakluke	Løse/skadede lister. Spoiler / Bakluke virker løs.
3.3	Tilhengerfeste	Nøkkel til avtagbart tilhengerkule mangler.
3.4	Tilhengerfeste	Ikke testet
3.5	Dekk/Felger	Skjev slitasje på sommerdekk.
3.6	Dekk/Felger	Dekkskade sommerhjul.
3.7	Rails	Korrosjon. Ved innfestning
3.8	Panoramatak/takluke	Innvendig deksel/kledning defekt.
Lys		
4.1	Lys bak	Skiltlys lyser ikke.
Motor		
5.1	Batteri(er)	Startbatteri - svakt/defekt.
5.2	Eksosanlegg	Skadet. Midre eksosfeste
5.3	Eksosanlegg	Skadet. Løs eksosvarmeskjold bak Løs eksos varmeskjold under tank.
5.4	Kjølesystem/vannpumpe	Kjøleveske under minimum .
5.5	Lekkasjer	Oljelekkasje fra motor.
5.6	Service	Trenger service.
5.7	Motor	Deksel skadet/defekt. Øvre
5.8	Motor	Deksel skadet/defekt. Nedre
5.9	Motor	Tikkelyd.
Hjuloppheng/styring		
6.1	Ratt/styringsmekanisme	Lekkasje i tannstang.
6.2	Ledd -	Slakk i ytre endeledd. høyre
6.3	Ledd -	Slakk i indre endeledd. høyre
6.4	Forstilling -	Slitt bærebeforing. nede, begge bak
6.5	Forstilling	4-hjulsmåling/forstillingskontroll.
6.6	Bakstilling -	Slitt bærebeforing. 2.aksel fremre foring nedre begge bak
Bremses		


7.1	Bremsefunksjon -	Forskjell i bremsekraft>30% av høyeste verdi.	bak
7.2	Bremsefunksjon -	Bremser ligger på.	venstre bak
7.3	Parkeringsbrems	For dårlig virkning.	

Gir og drivlinje

8.1	Girkasse	Automatkasse funksjonsfeil.	
8.2	Aksler	Defekt balatakobling/balanselodd mellomaksling.	

Interiør

9.1	Varme/AC/Klima	Lukt fra ac.	
9.2	Varme/AC/Klima	Svak/uteblitt funksjon på ac.	
9.3	Multimedia	Dab+ fungerer ikke tilfredsstillende.	

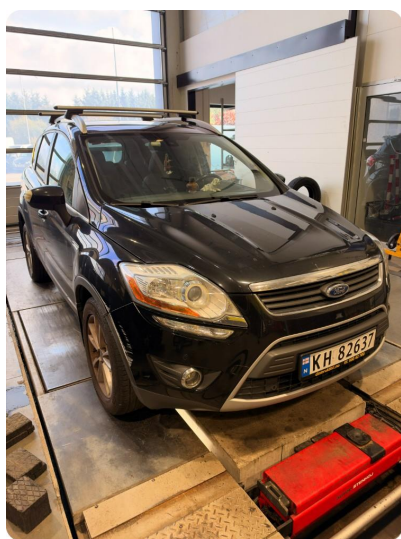

Utført 14.10.2026

SYSTEM	ANTALL
Blokkeringsfrie bremseser - ABS	0
Restraint-kontrollmodul - RCM	0
UFDA - Duratorq - TDCI	2
P0405 Eksosreturfølerkrets A: lav Kortslutning til jord eller åpen krets	
P2002 Partikkelfellens virkningsgrad under terskelverdi (rekke 1) Ingen symptomer	
Girkassens kontrollmodul - TCM	0
Girkassens kontrollmodul - TCM	0
Instrumentpanelgruppe - IPC	1
U1900 CAN-kommunikasjon, bussfeil	
Ekstern funksjon aktivering - RFA	3
B2AE7 Venstre fremre lukes clutch/opplåsnings drabryter Korrelasjonsfeil	
P1571 Bremsesepedal inngang åpen krets	
P081C Parkering inndata krets	
Elektrisk automatisk temperaturkontroll - EATC	0
Drivstoffdreven varmeenhet - FFH	0
Parkeringsassistansemodul - PAM	1
B2477 Styreenhetskonfigureringsfeil	
Kontrollmodul for hodelykt - HCM	0
Førerddørmodul - DDM	0
Passasjerddørmodul - PDM	0
Karosserikontrollmodul (BCM) - BCM	0
Elektrisk servostyring - EPS	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
----------------------	---	--------------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	45	Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2
SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-1,6	Uke 11, 2021

VINTERDEKK :

Dekksett ikke med på test

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	2,2	3,5
AKSEL 2	3,0	4,2

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Vet ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

KOMMENTAR

Tilstandsrapporten omfatter ikke vurdering av kosmetiske forhold eller bodel / camping.

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Tilhengerfeste
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Rails
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Panoramatak/takluke
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasjer
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Dieselpumpe/dyser/gløding
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsfunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsvæske
-  Lekkasjer
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalthorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Resultatene er kun ment som en indikasjon på kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Vi påtar oss intet ansvar for skader, tap eller ulemper som kan oppstå som følge av bruk av denne testen.

Resultatene er basert på observasjoner og tester utført i henhold til beste praksis, men det kan være begrensninger i vår evne til å avdekke skjulte eller fremtidige problemer.

Ved å akseptere resultatene av denne testen, forstår brukeren og eieren av kjøretøyet at Mekonomen Bilverkstedet ikke kan holdes ansvarlig for påståtte feil eller mangler som oppstår etter testtidspunktet.