



OPEL VIVARO 114 HK MANUELL




CHASSISNR: WOLF7BHA6BV657492

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 21.03.2025

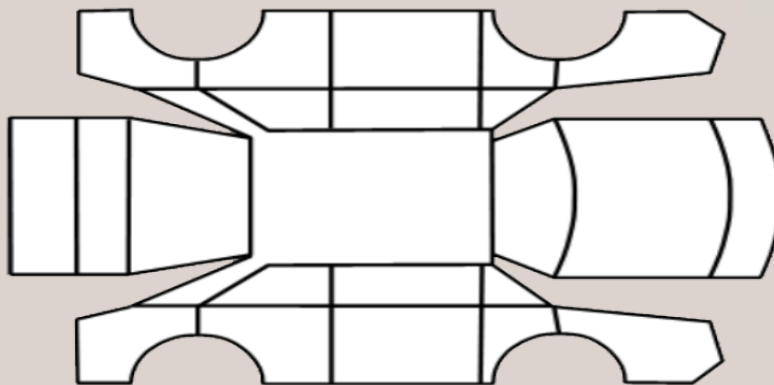

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET


ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE


EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Se diagnosetest. Feilkoder	
Eksteriør		
2.1 Dører -	Håndtak defekt/skadet. Treg håndtak i venstre bakdør	venstre, bak
Lys		
3.1 Lys foran -	Matte glass.	begge foran
3.2 Lys foran -	Nærlys- feil innstilling. Feil lysbilde	begge foran
Motor		
4.1 Motor	Svetter. Olje svetting fra venstre side oppe med høytrykkpumpe	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Ratt/styringsmekanisme -	Skjev rattstilling.	foran
5.2 Fjærer/støtdemper -	Ulyd. Litt ulyd i fjærbainslager venstre foran	venstre foran
5.3 Forstilling -	Slakk i bærekule.	begge foran
Bremses		
6.1 Bremsesfunksjon -	Bremses ligger på. Bremses henger på foran og bak på venstre side	venstre foran, venstre bak
6.2 Bremsesfunksjon -	Pulserende.	begge foran, begge bak
6.3 Rør/slanger -	Rust. Rust på bremsesrør begge sider bak, over tanken og høyre foran	høyre foran, midten venstre, begge bak
6.4 Skiver -	Rust.	begge foran, begge bak
Interiør		
7.1 Varme/AC/Klima	Funksjonsfeil. AC fungerer ikke	

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Vått

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	18,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	18,00
---------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------

AKSLINGER : 2
SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-1,6	Uke 47, 2019

VINTERDEKK :

Dekksett ikke med på test

	Venstre		Høyre	
	Ytre	Indre	Indre	Ytre
AKSEL 1	6,9			5,9
AKSEL 2	6,9			7,3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
12.10.2018	105392

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Nei



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Skap/påbygg
- ✓ Speil
- ✓ Tilhengerfeste
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Rails
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Panoramatak/takluke
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✗ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasje
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✗ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✗ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Luftbelger
- ✗ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✗ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✗ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasje
- ✗ Rør/slanger
- ✓ Lasteavhengig ventil
- ✗ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Bagasjeromskjuler
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✗ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalthorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Varerom
- ✓ Solblending panoramatak
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Resultatene er kun ment som en indikasjon på kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Vi påtar oss intet ansvar for skader, tap eller ulemper som kan oppstå som følge av bruk av denne testen.

Resultatene er basert på observasjoner og tester utført i henhold til beste praksis, men det kan være begrensninger i vår evne til å avdekke skjulte eller fremtidige problemer.

Ved å akseptere resultatene av denne testen, forstår brukeren og eieren av kjøretøyet at Mekonomen Bilverkstedet ikke kan holdes ansvarlig for påståtte feil eller mangler som oppstår etter testtidspunktet.